

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از روش MQI

دریافت مقاله: ۹۷/۲/۲۸ پذیرش نهایی: ۹۷/۷/۶

صفحات: ۳۵-۵۳

مریم ایلانلو: استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران.^۱

Email: m.ilanlou@mhriau.ac.ir

امیر کرم: دانشیار ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

Email: aa_karam@yahoo.com

چکیده

تخریب رودخانه‌ها و در پی آن ضرورت بازسازی آن‌ها، در سراسر جهان از مسائل مهم شناخته شده می‌باشد. با این حال، روش‌های مناسب برای ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی (شکل‌شناسی) که مرتبط با این عمل‌آنهاست و همچنین شناخت میزان تأثیر عوامل مورفولوژی برای مداخله در کار بازسازی رودخانه‌ها، همچنان در حال بررسی می‌باشد. منطقه جاجرود و سد لتیان در شمال شرق تهران به دلیل آب و هوای مطبوعی که دارد همیشه مورد توجه طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به طبیعت بوده و هست. به همین دلیل در طی دهه‌های اخیر به شدت بستر رودخانه جاجرود و حواشی آن مورد دستکاری انسان قرار گرفته است. از این رو مطالعه روند تغییرات هیدرومورفولوژیکی این رودخانه بسیار ضروری می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی بخشی از رودخانه جاجرود با استفاده از روش MQI می‌باشد. بر همین اساس تصاویر ماهواره ای سال ۲۰۱۸ لندست ۸ و سال ۱۹۷۶ لندست ۴ از منطقه تهیه گردید و بازدیدهای میدانی چندی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی بازه‌های منطقه از لحاظ روش MQI در شرایط ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفته‌اند که این مسائل ناشی از قطع درختان به منظور ایجاد ساخت و سازهای انسانی، برداشت شن و ماسه، ایجاد تفرجگاه‌های متعدد در حواشی رودخانه و تغییر الگوی رودخانه می‌باشد.

کلید واژگان: ژئومورفولوژی رودخانه ای، کیفیت مورفولوژیکی، هیدرومورفولوژی، MQI، بازه، جاجرود

^۱- نویسنده مسئول: ، خوزستان، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ، گروه جغرافیا.

مقدمه

ژئومورفولوژی به عنوان رشته ای از علوم زمین با ماهیت زمین‌شناسی، مهندسی هیدرولوژی و فیزیک با رویکرد تمرکز بر روی فرآیندهای تولید، حرکت و ذخیره‌سازی رسوب‌ها در روی عوارض و خصیصه‌سازی آن‌ها با رشته‌های علوم طبیعی فرق دارد (مقصودی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲). آنالیز ژئومورفولوژیکی به معنای اندازه‌گیری هندسه سه‌بعدی لندفرم‌ها است (یزدان پناه اسرمی، ۱۳۹۱: ۲۸). امروزه ژئومورفولوژی رودخانه‌ها به عرصه‌ی جدیدی وارد شده و به عنوان پایه‌ای برای مطالعه تغییرات محیطی درآمده که برای مدیریت مجراهای رودخانه‌ها به کار می‌رود (یمانی و همکاران، ۱۳۹۴: ۲).

رودخانه‌ها به طور کلی اکوسیستم‌های متنوعی هستند که با ناهمگونی قابل‌توجهی در زیستگاه مشخص می‌شوند این ناهمگونی‌ها به فعالیت فرآیندهای ژئومورفیک (زمین‌ریختی) رودخانه بستگی دارد (Chone and Biron, 2016: 528). در عین حال، رودخانه‌ها تحت تأثیر شدید فعالیت‌های انسانی بوده و به طور کلی تحت تأثیر عوامل چندگانه تنش‌زا از جمله آلودگی آب، تغییرات هیدرومورفولوژیکی، تغییر کاربری زمین و گونه‌های مهاجم قرار دارند (Tockner et al, 2010: 136). کانال رودها در واکنش به تغییرات رژیم هیدرولوژیکی و بار رسوب، مورفولوژی بستر خود را دائماً تغییر می‌دهند. دخالت‌های انسانی در مقدار آب و رسوب رودها باعث می‌شود کانال رودخانه‌ها در مقیاس زمانی و مکانی به شدت دگرگون شود (Whitlow et al., 1989).

بسیاری از رودخانه‌های اروپایی دچار انواع مختلفی از دست کاری‌های انسان در محدوده خود شده‌اند که مورفولوژی آن‌ها را دگرگون کرده و فرآیندهای هیدرولوژیکی آن‌ها را تغییر داده است. در سال‌های اخیر، با توجه به اثرات شدید انسانی در تغییرات بستر رودخانه‌ها، به ابزاری برای ارزیابی شرایط محیط‌زیست، مورفولوژیکی، هیدرولوژیکی و سطح تغییرات با توجه به شرایط طبیعی رودخانه‌ها نیاز می‌باشد (Rigon et al, 2013: 48). تلفیق اطلاعات در مورد هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه‌ها (که هیدرومورفولوژی نامیده می‌شود) با هدف ارتقاء مدیریت رودخانه، در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. در کشورهای اروپایی، این فرآیند با اجرای دستورالعمل چارچوب آب اتحادیه اروپا^۲ تسریع شده است، که هیدرومورفولوژی را به عنوان یک جزء مهم در حمایت از ارزیابی و مدیریت یکپارچه اکوسیستم‌های رودخانه‌ها به رسمیت می‌شناسد. پیرو معرفی WFD، روش‌شناسی‌های متعددی برای ارزیابی و نظارت بر هیدرومورفولوژی رودخانه‌ها پیشنهاد شده‌اند که به لحاظ مفاهیم، اهداف، مقیاس‌های فضایی، داده‌های جمع‌آوری شده و بنابراین کاربردهای آن‌ها گسترده‌ای متنوع‌اند (Rinaldi et al, 2017: 363). به تازگی، پیشرفت‌های روز افزونی در روش‌های جدید رخ داده که شامل چندین مقیاس، شامل الگوهای فضا-زمانی فعلی مورفولوژیکی در محدوده حرکتی رودخانه‌های تاریخی و درکل حوضه رودخانه‌ها هستند و توجه بیشتری به روند زمین‌شناسی در مقیاس‌های چندگانه فضا-زمانی دارند (Ollero Ojeda et al, 2007) در فرانسه، روش Syrah (Chandesris et al, 2008) و در ایتالیا روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی^۳ (Rinaldi et al, 2013) از این منطق پیروی می‌کنند. جدیدترین طبقه‌بندی رودخانه‌ها، شاخص کیفیت مورفولوژیکی است که توسط رینالد

۲- (WFD) کمیسیون اروپایی، ۲۰۰۰)

و همکارانش در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است. شاخص کیفیت مورفولوژیکی در اصل برای کاربرد در ایتالیا، یعنی برای پوشش بازه کاملی از شرایط فیزیکی، انواع مورفولوژیکی، درجه تغییرات مصنوعی و مقدار تنظیم های مجزا در این کشور توسعه داده شده است. نسخه اصلی توسط رینالدی و همکاران در سال ۲۰۱۳ آزمایش شد و پس از آن به تعداد زیادی از بسترهای رودخانه در ایتالیا اعمال شد، از آنجا که این شاخص به عنوان روش ارزیابی استاندارد هیدرومورفولوژیکی برای طبقه بندی و نظارت WFD تعریف شده بود. بنابراین، در چرخه اول برنامه های مدیریت حوزه رودخانه مورد استفاده قرار گرفت (Rinaldi et al, 2017: 365). پس از رینالدی افراد دیگری نیز با استفاده از روش شاخص کیفیت شاخص کیفیت مورفولوژیکی به ارزیابی هیدرومورفولوژیکی رودخانه پرداختند از جمله: کامپانا^۴ و همکاران (۲۰۱۴)، به ارزیابی هیدرومورفولوژیکی رودخانه اهر در جنوب تیرول در ایتالیا پرداختند. نتایج این کار نشان می دهد که به منظور دستیابی به تغییرات مربوطه از نظر کیفیت مورفولوژیکی - همانطور که توسط شاخص کیفیت مورفولوژیکی صورت گرفته شده - حذف عناصر مصنوعی، عریض کردن کانال، و بالا بردن بستر رودخانه به اندازه کافی برای ارتقای فرایندهای حمل و نقل انواع رسوب در یک حد مشخص انجام شود. به این منظور، تحول بسترهای قدیمی رودخانه و اقدامات بازسازی هرگز نباید بدون تجزیه و تحلیل دقیق از چگونگی پیشرفت تخریب کانال در طول سال ها انجام شود. باید ارتباط بین تغییرات و تأثیرات مرتبط مشخص شود. بلتی^۵ و همکاران (۲۰۱۷)، به بررسی و شناخت ویژگی های طبیعی و هیدرومورفولوژی رودخانه ها با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداختند. نتایج آن ها نشان می دهد که ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی رودخانه در نظر گرفته شده است. در واقع، تغییرات هیدرومورفولوژیکی اغلب یکی از علل اصلی تخریب سیستم رودخانه هاست و ابزارهای فیزیکی موجود که اغلب نسبت به این تغییرات حساس هستند، از ارتباط بین هیدرومورفولوژی رودخانه و زیستگاه برای درک کامل عاجز مانده اند. گولفیری^۶ و همکاران (۲۰۱۸)، پژوهش به منظور ارزیابی جامع تری از شرایط کریدور رودخانه ها (مجموعه فضای متأثر از رودخانه): مقایسه بین شاخص کیفیت مورفولوژیکی (شاخص کیفیت مورفولوژیکی) و سه شاخص زیستی انجام داده اند. نتایج این مطالعه بر اهمیت ارزیابی ابعاد جانبی رودخانه تاکید می کند و نیاز به استفاده از شاخص های مقیاس به مانند شاخص کیفیت مورفولوژیکی برای رسیدن به ارزیابی جامع از شرایط رودخانه و اقدامات مدیریت را مناسب تر می داند.

در ایران اسماعیلی و ولی خانی (۱۳۹۳)، به ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه ی لایچ با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداخته اند. نتایج آن ها نشان می دهد که بازه های ۳، ۴ و ۵ به علت دخالت کم عوامل انسانی، امتیاز بیش از ۰/۸۵ کسب نموده و در گروه بسیارخوب طبقه بندی شده اند. بازه ۲ به علت دخالت های انسانی محدود امتیاز ۰/۷۶ کسب نموده و در طبقه خوب قرار گرفت. بازه ۶ به علت دخالت های زیاد انسان مانند معدن شن و ماسه، تغییر شیب، عرض و الگوی کانال و ایجاد سازه های مهندسی مانند آبشارهای کوتاه، کف بند بتونی و ایجاد خاک ریزهای مصنوعی بیشترین تغییرات را

⁴ Campana

⁵ Belletti

⁶ Golfieri

تحمل نموده و امتیاز ۰/۲۲ را کسب نموده که در طبقه بد قرار گرفته است. اگرچه این روش در ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است، با وجود این در رودخانه مورد مطالعه به طور مناسبی کیفیت مورفولوژیکی رود را ارزیابی نموده است. لایقی و کرم (۱۳۹۳) به طبقه‌بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از مدل روزگن پرداخته‌اند. محدوده مورد مطالعه آن‌ها رودخانه جاجرود حفاصل سد لتیان و سد ماملو بوده است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد بخش اعظم بازه مطالعاتی دارای الگوی DA است و بخش کمی دارای الگوی B با وضعیت بسیار نامطلوبی است. مقصودی و همکاران (۱۳۹۶) به ارزیابی تغییرات الگوی پیچان‌رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی آن پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد با داشتن جهت جریان هر رودخانه ای می‌توان محدوده مکانی هر مطالعه رودخانه ای را بر اساس یک بازه یا چند بازه مشخص نمود و دلایل مختلف تغییرات در بازه را متناسب به علل تغییر جهت، تجزیه و تحلیل نمود.

در محدوده مورد مطالعه (قسمتی از رودخانه جاجرود) مسائل متعددی سبب اهمیت یافتن مطالعه هیدرومورفولوژی رودخانه شده است برخی از مسائل قابل مطرح در این محدوده به شرح زیر می‌باشد.

- تغییرات شدید کاربری پوشش زمین در دهه‌های اخیر و تحولات کالبدی و جمعیتی و...
- وجود اراضی باغی، کشاورزی، مرتعی و چشم‌اندازهای زیبا در منطقه که سبب جذب گردشگر در منطقه شده و باعث تغییرات در رودخانه و چشم‌انداز شده است.
- تغییرات طولی، عرضی و جانبی حریم رودخانه و بستر آن در دهه‌های گذشته به خصوص پس از احداث سد لتیان


- رخداد تغییرات مورفولوژیکی رودخانه در حال حاضر در بخش‌هایی از رودخانه و احتمال تشدید آن در آینده با توجه به تحولات کالبدی - جمعیتی و گردشگری در آینده.

- برداشت سنگ و شن و ماسه از بستر رودخانه در طی سال‌های اخیر
- هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی میزان تغییرات مورفولوژیکی بستر رودخانه در طی دروه ۴۰ ساله (۱۳۹۶-۱۳۵۶) با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی در قسمتی از رودخانه جاجرود می‌باشد.

روش تحقیق

موقعیت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخشی از رودخانه جاجرود است. که در زیرحوضه لواسانات واقع شده. و از جنوب فشم تا رودک ادامه دارد شکل (۱). طول منطقه مورد مطالعه ۱۰/۲ کیلومتر می‌باشد. رودخانه جاجرود در ۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته که از شمال غرب به طرف جنوب شرق جاری است و از منطقه منشأ (کوه‌های البرز) به ارتفاعات پایین‌تر جریان داشته و وارد سد لتیان می‌شود.

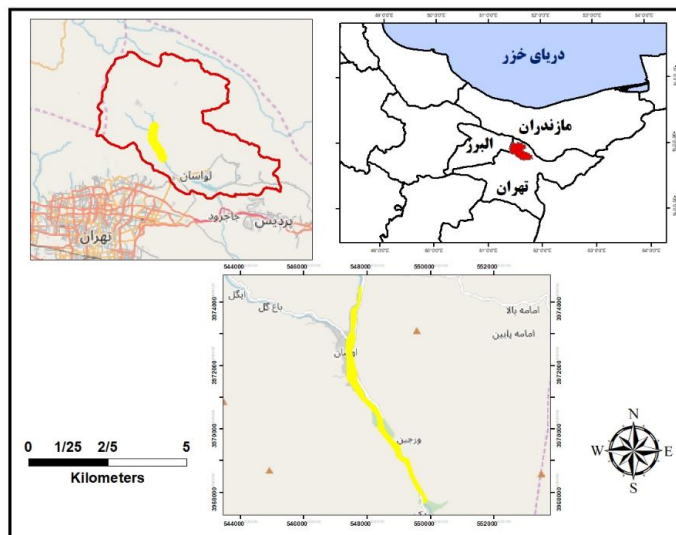

شکل (۱). موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش مورد استفاده

هدف از این پژوهش بررسی تغییرات هیدرومورفولوژی قسمتی از رودخانه جاجرود از فشم تا رودک با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی می باشد. در همین راستا نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی، آمار اقلیمی و دبی رودخانه تهیه گردید. سپس تصویر ماهواره ای مربوط به سال ۱۳۵۶ خورشیدی متعلق به لندست ۴ و تصویر ماهواره ای ۱۳۹۶ با قدرت تفکیک ۵ متر از گوگل ارث تهیه گردید. پس از تهیه تصاویر بازه بندی بر روی رودخانه صورت گرفت شکل (۳) و رودخانه به ۶ بازه تقسیم گردید. سپس به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق مشاهدات میدانی، سنجش از دور و جی ای اس با استفاده از روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی پرداخته شد و کیفیت بازه هاو میزان تغییرات آن مشخص گردید. شکل (۲) مراحل کار در این پژوهش را نشان می دهد.

شاخص کیفیت مورفولوژیکی، روشی برای ارزیابی کیفیت هیدرومورفولوژیکی رودخانه های ایتالیا براساس "دستورالعمل چارچوب آب" است و بخشی از یک روش گسترده تری می باشد که ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نظارت بر جریان آبها^۷ نامیده می شود و به دنبال تجزیه و تحلیل یکپارچه مورفولوژیکی است (Campana et al, 2014: 231).

ویژگی های اصلی و نوآورانه شاخص کیفیت مورفولوژیکی به شرح زیر است:

(۱) این روش براساس یک قضاوت تخصصی است (به عنوان مثال، انتخاب متغیرها، شاخص ها، کلاس ها، و نمرات نسبی)، نتیجه دانش خاص و تجربه نویسندگان می باشد. این موضوع نشان دهنده استفاده از یک طرح طبقه بندی "خاص" و نه "طبیعی" است.

^۷- IDRAIM


(۲) این روش برای رعایت الزامات دستورالعمل چارچوب آب طراحی شده است، اما می تواند برای مقاصد دیگر در مدیریت رودخانه استفاده شود.

(۳) از آنجا که این روش باید توسط سازمان های محیط زیست یا آب در سطح ملی استفاده شود، برای استفاده نسبتاً ساده طراحی شده و بیش از حد وقت گیر نیست. با این حال، کاربرد آن باید توسط افراد آموزش دیده با پیشینه مناسب و مهارت کافی در ژئومورفولوژی رودخانه انجام شود.

(۴) این روش براساس در نظر گرفتن فرایندها است و نه بر اساس شکل های کانال. جنبه هایی مانند تداوم در رسوب و شار چوب، شدت فرسایش، تحرک جانبی و تنظیمات کانال در آن در نظر گرفته شده است.

(۵) مولفه زمان به صراحت با توجه به تجزیه و تحلیل تاریخی تنظیمات کانال که بینش علل و زمان تغییرات و تغییرات ژئومورفیک آینده را فراهم می کند مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به مولفه زمانی به عنوان یکی از محدودیت های عمده بسیاری از دیگر طرح های طبقه بندی ژئومورفیک به شمار می رود. در این روش، به صراحت شاخص های تنظیم کانال در ارزیابی کیفیت مورفولوژیکی رودخانه را در نظر گرفته می شوند.

(۶) شرایط مورفولوژیکی به طور انحصاری با توجه به فرایندهای فیزیکی بدون استدلال در مورد عواقب آن یا پیامدهای مربوط به وضعیت اکولوژیکی ارزیابی می شود. به این معنی که یک کیفیت مورفولوژیک عالی و سطح بالا لزوماً با یک وضعیت اکولوژیکی خوب در ارتباط نیست (Rinaldi et al, 2013:96). شکل (۲).

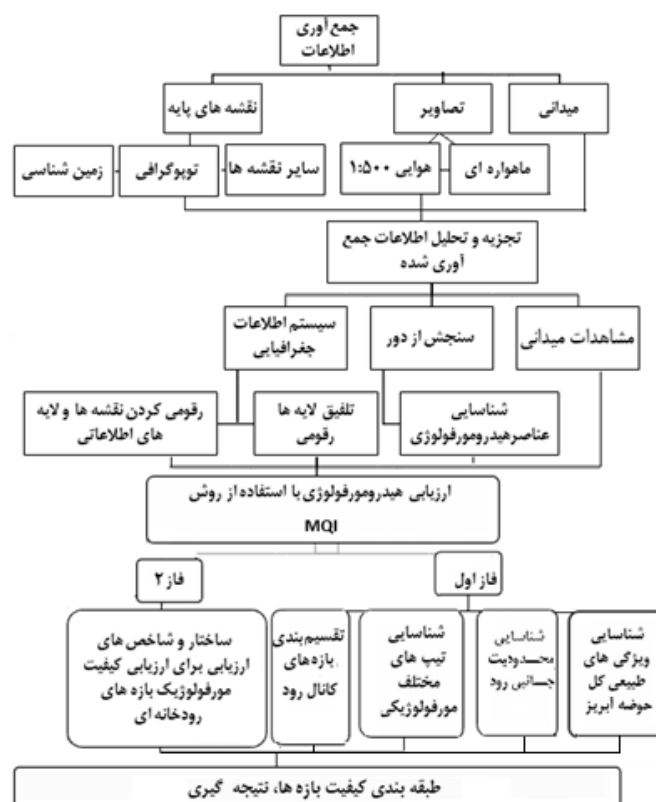

شکل (۲). مدل مفهومی پژوهش (ترسیم: نگارندگان، ۱۳۹۷)

این روش از دو فاز اصلی و چند مرحله فرعی تشکیل شده است. در فاز اول موقعیت عمومی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و در فاز دوم با استفاده از شاخص‌های مختلف کیفیت مورفولوژیکی رود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فاز اول

فاز اول این روش شامل چهار مرحله می‌باشد که عبارتند از :

مرحله اول: در این مرحله ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی، آب و هوا و کاربری اراضی کل حوضه آبریز مورد بررسی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ی آن شناسایی واحدهای فیزیوگرافی است (معادل واحد چشم انداز در روش استایل رود بریرلی و فریرس، ۲۰۰۵).

مرحله دوم: در مرحله دوم، محدودیت جانبی رود با جزئیات بیشتری بررسی شده و سه موقعیت محدود، نسبتاً محدود و نامحدود (از طرفین آزاد) شناسایی می‌شوند. این اصطلاحات درباره دره‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به صورت جانبی پهنای آن‌ها به دامنه‌ها یا تراس‌های قدیمی محدود می‌شود. در حالی که عوامل مصنوعی (محافظ کرانه رود، سنگچین‌ها و مناطق شهری) به عنوان عوامل محدودکننده در نظر گرفته نمی‌شوند. محدودیت‌های جانبی با اندازه‌گیری «درجه محدودیت» یعنی درصدی از کرانه‌ها که با دامنه‌ها یا تراس‌های قدیمی در تماس بوده و به طور مستقیم در تماس با دشت سیلابی نیستند و «شاخص محدودیت» نسبت بین عرض دشت آبرفتی و عرض کانال، تعریف می‌شوند. جدول (۱).

جدول (۱). تعریف پارامترها، روش‌های ارزیابی و محدوده کاربرد هر یک از شاخص‌های ارزیابی

شاخص‌ها و پارامترهای ارزیابی	روش‌های ارزیابی
F1 - پیوستگی طولی در شار رسوب و چوب، وجود سازه‌های عرضی (سدهای سیم و توری، سدهای کنترلی، پل‌ها و...) که به صورت بالقوه ممکن است شار طبیعی رسوب و چوب را در امتداد رود تغییر دهد.	سنجش از دور یا پایگاه داده مداخلات سازه‌های عرضی؛ بررسی میدانی؛ ارزیابی گیرش رسوب به صورت جزئی یا کلی (کیفی)
F2 - وجود یک دشت سیلابی جدید، عرض و طول یک دشت سیلابی جدید	سنجش از دور و GIS : اندازه‌گیری از بخش طولی و عرضی (رود) بررسی میدانی؛ شناسایی، بررسی دشت سیلابی جدید (کیفی)
F3 - پیوستگی رودخانه و دامنه و وجود عناصر قطع‌کننده (مثلاً جاده‌ها) در حریم ۵۰ متری از رودخانه	سنجش از دور و GIS : اندازه‌گیری طول عناصر قطع‌کننده (کمی)، بررسی میدانی، بررسی عناصر قطع‌کننده (کیفی)
F4 - فرایندهای پسروی کرانه، وجود یا عدم وجود پسروی کرانه	سنجش از دور / ویا بررسی میدانی؛ شناسایی کرانه‌های در حال فرسایش (کیفی)
F5 - عرض و طول کریدور فرسایش پذیر یعنی محدوده بدون سازه‌های مرتبط (مثلاً محافظ‌های کرانه و خاکریزها) یا زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها و خانه‌ها	سنجش از دور و GIS : اندازه‌گیری از عرض و طول (کمی)
F6 - پیکربندی بستر مرتبط با شیب دره (یعنی کاسکاد، سکو، چالاب و...) شناسایی پیکربندی بستر در مورد وجود ساختارهای عرضی و مقایسه با پیکر بندی مورد انتظار بر اساس شیب دره	نقشه‌های توپوگرافی : میانگین شیب دره (کمی) بررسی میدانی: شناسایی پیکر بندی بستر (کیفی)
F7 - اشکال و فرایندهای خاص الگوی کانال: درصد طول مسیر با تغییرات طبیعی و ناهمگنی اشکال مورد انتظار برای آن نوع رود که به	سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه‌گیری از طول بخش‌های تغییر یافته (کمی)

وسيله عوامل انساني ايجاد شده است.	بررسی میدانی: شناسایی / کنترل (کیفی)
F8- وجود اشکال رودخانه‌ای نمونه در دشت آبرفتی، وجود/عدم وجود اشکال رودخانه در دشت آبرفتی (به عنوان مثال: دریاچه نعلی شکل، کانال های ثانویه)	سنجش از دور یا بررسی میدانی: شناسایی کنترل اشکال رودخانه (کیفی)
F9- تغییرپذیری مقطع عرضی: درصد طول بازه با تغییرات طبیعی ناهمگن مقاطع عرضی مورد انتظار برای آن نوع رودخانه که به وسیله عوامل انسانی ایجاد شده است.	بررسی میدانی: شناسایی/ کنترل (کیفی) سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری از طول قسمت های تغییر یافته (کمی)
F10 - ساختار بستر کانال: وجود یا عدم وجود تغییرات رسوبات بستر (بستر زره مانند، فراوانی رسوبات ریزدانه، رخنمون سنگ بستر، بستر سنگ چین)	بررسی میدانی: ارزیابی بصری (کیفی)
F11- وجود چوب های بزرگ در کانال: وجود و یا عدم وجود چوب های بزرگ	بررسی میدانی: ارزیابی بصری (کیفی)
F12- محدوده ی گیاهان عملکردی: میانگین عرض (یا سطح گسترش) گیاهان در کریدور رودخانه که بالقوه با فرایندهای رودخانه‌ای ارتباط دارد	سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری عرض متوسط پوشش گیاهی خودرو (کمی)
F13- گسترش خطی پوشش گیاهی عملکردی: امتداد پوشش گیاهی طبیعی در امتداد کرانه های متصل به کانال	سنجش از دور و GIS : شناسایی و اندازه گیری امتداد طولی پوشش گیاهی در حاشیه رود (کمی)
A1 - تغییرات در بالادست جریان رود: مقدار تغییرات در دبی که به علت مداخلات در بالادست رود رخ داده است (سدها، بندهای انحرافی).	داده های هیدرولوژیکی: ارزیابی افزایش/کاهش دبی که به علت مداخلات ایجاد شده است (کمی) در صورت فقدان داده های موجود ارزیابی براساس مداخلات موجود و کاربرد آن می باشد (کیفی)
A2- تغییر در بالادست دبی رسوب: وجود، نوع و مکان (مساحت زهکشی) سازه های مرتبط که موجب گیر افتادن بار بستر می شود (سد، بند تنظیمی، سد کوچک)	سنجش از دور و GIS یا پایگاه داده مداخلات، شناسایی ساختارها و مساحت زهکشی مربوطه (کمی)
A3 - تغییر جریان در بازه: مقدار تغییرات دبی که به وسیله مداخلات انسانی در بازه ایجاد شده است	مراجعه کنید به A1
A4 - تغییر دبی رسوب در بازه: تیپولوژی و تراکم فضایی سازه های گیرنده ی بار بستر در امتداد بازه: (بند تنظیمی، سد کوچک)	سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی نوع سازه ها (کمی)
A5 - سازه های عرضی: تراکم فضایی سازه های عرضی (پل ها، پایاب ها، پل آب گذر)	سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی و تعداد سازه ها (کمی)
A6 - محافظت کناره: طول کرانه های محافظت شده (دیوارها، پوشش های سنگی، تور سنگی یا گابین، سازه آبشکن، کارهای زیست مهندسی)	سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: طول سازه ها (کمی)
A7 - خاکریز های مصنوعی: طول و فاصله کانال از خاکریزهای مصنوعی	سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی طول و فاصله سازه ها (کمی)
A8- تغییرات مصنوعی در مسیر رودخانه: درصد طول بازه با تغییرات مصنوعی مسیر رود به صورت مستند (قطع شدگی مثلاً، اشغال مجدد کانال رود)	اطلاعات تاریخی و کتابخانه ای و یا پایگاه داده از مداخلات انسانی (کمی)
A9- سایر سازه های تثبیت کننده بستر: وجود، تراکم فضایی و تیپولوژی سایر سازه های تثبیت کننده بستر (کف بند و رمپ)	سنجش از راه دور، GIS و پایگاه داده مداخلات: شناسایی تعداد و طول سازه ها (کمی)
A10- جابجایی رسوبات: وجود و شدت نسبی فعالیت های معادن رسوب قدیمی (از دهه ی ۱۹۵۰ تا تمرکز در طی ۲۰ سال اخیر)	پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم شده توسط ادارات دولتی: برداشت میدانی و یا

سنجش از دور: شواهد غیرمستقیم (کیفی)	
پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم آمده توسط ادارات دولتی؛ برداشت میدانی: شواهد بیشتر (کیفی)	A11- جابجایی چوب: وجود و شدت نسبی (ناقص یا کامل) جابجایی چوب از کانال در طول ۲۰ ساله گذشته
پایگاه داده مداخلات و یا اطلاعات فراهم آمده توسط ادارات دولتی؛ برداشت میدانی: شواهد بیشتر (کیفی)	A12- مدیریت پوشش گیاهی: وجود و شدت نسبی قطع (انتخابی یا کلی) گیاهان ری پارین (حاشیه رود) که طی ۲۰ سال اخیر انجام شده
سنجش از راه دور و GIS (کمی)	CA1- تعدیل الگوی کانال: تغییرات در الگوی کانال از دهه ی ۱۹۵۰ براساس تغییرات شاخص های سینوسی و شریانی و آناستوموسینگ
سنجش از راه دور و GIS (کمی)	CA2- تعدیل عرض کانال: تغییرات در پهنای کانال از دهه ۱۹۵۰
مقطع عرضی یا پروفیل طولی (چنانچه قابل دسترس باشد)؛ برداشت میدانی: نشانه های از حفر یا رسوبگذاری (به صورت کیفی یا کمی)	CA3- تعدیل سطح اساس بستر: تغییرات سطح اساس بستر طی ۱۰۰ سال گذشته

مأخذ (Rinaldi et al, 2012).

مرحله سوم: در این مرحله مورفولوژی کانال بر اساس محدودیت کانال و الگوی پلانیمتری رود به هفت طبقه ی مستقیم، سینوسی، پیچان رودی، تک کانالی، شریانی سرگردان، شریانی و آناستوموسینگ تقسیم می شوند. برای کسب جزئیات بیشتر در این مرحله می توان برای محدوده تک کانالی از روش پیکربندی بستر رود استفاده نمود.

مرحله چهارم: با توجه به وجود ناپیوستگی ها در کانال رود مانند ناپیوستگی های هیدرولوژیکی، زیرشاخه های رود، سدها (شیب بستر) خصوصاً برای بازه های محدود، تغییرات مرتبط با عرض کانال، پهنای دشت آبرفتی و بار رسوب رودخانه به بازه های نسبتاً همگن تقسیم بندی می شود. این بازه ها معمولاً به طول چند کیلومتر نشان دهنده ی واحدهای اولیه برای ارزیابی شرایط مورفولوژیک می باشند (اسماعیلی و ولی خانی، ۱۳۹۳: ۴۰-۴۱).

در اختلالات هیدرولوژیکی طبیعی یا مصنوعی تداوم تغییرات قابل توجهی در تخلیه یا انتقال رسوبات می تواند مورد توجه قرار گیرد. اختلالات مصنوعی عمدتاً با ساخت سدها شناسایی می شوند. به طور مشابه، سدهای تنظیمی یا ساختارهای انحرافی به طور معمول به عنوان محدودیت دسترسی در نظر گرفته می شود.

فاز دوم: ساختار و شاخص های ارزیابی

برای ارزیابی کیفیت مورفولوژیک بازه های رودخانه ای سه جنبه زیر مورد توجه بوده است:

- پیوستگی فرایندهای رودخانه ای، شامل پیوستگی طولی و عرضی
- شرایط مورفولوژیکی کانال شامل الگوی کانال، شکل مقطع عرضی و رسوبات بستر
- پوشش گیاهی

این جنبه ها در قالب سه مؤلفه ی ۱. عملکردهای ژئومورفولوژیکی فرآیندها و اشکال رودخانه ای (F)، ۲. ساختارهای مصنوعی (A) و ۳. تعدیل های کانال (CA) مورد تحلیل قرار می گیرد.

مجموعه ی ۲۸ شاخص مورد استفاده در روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی به صورت شماتیک در جدول ۱ نشان داده شده است. که شامل جنبه ها در (سطرها) و مؤلفه ها در (ستون ها) می شود. به هر شاخص مطابق سه درجه ی تغییر امتیاز داده می شود: "A به شرایط مختل نشده یا تغییرات ناچیز مربوط می شود؛ "B به تغییرات متوسط؛ و "C به شرایط بسیار تغییر یافته مربوط است. شاخص کیفیت مورفولوژیکی در بازه ای از ۰ (کیفیت بد) تا ۱ (کیفیت خوب، نبود تغییرات) متغیر است و پیرو WFD، پنج طبقه ی کیفیت مورفولوژیکی به صورت کمی تعریف می شود. علاوه بر ارزش ترکیبی شاخص کیفیت مورفولوژیکی، می توان ۱۱ زیرشاخص را که بیانگر شرایط عناصر خاص هستند (مانند مصنوعی بودن، تداوم طولی و جانبی، پوشش گیاهی) محاسبه کرده و می تواند برای شناسایی انواع اصلی تغییر در یک بستر رودخانه مورد استفاده واقع شوند (Golfieri et al, 2018: 526).

برای هر شاخص، امتیازی اختصاص داده می شود. پس از امتیاز دهی شاخص ها با استفاده از رابطه (۱) شاخص تغییرات مورفولوژیکی^۸ محاسبه می گردد.

$$MAI = S_{tot}/S_{max} \quad \text{رابطه (۱)}$$

که S_{max} حداکثر انحراف ممکن برای توپوگرافی جریان داده شده است (مربوط به مجموع نمرات کلاس C برای تمام سوالات مربوط به مورد مطالعه). و S_{tot} مجموع امتیازات می باشد. بنابراین چنین شاخصی دارای دامنه ای از حداقل ۰ (بدون تغییر) تا حداکثر ۱ (حداکثر تغییر) است.

سپس شاخص کیفیت مورفولوژیکی به عنوان مکمل نسبت به پیشین تعریف می شود، براساس رابطه (۲):

$$MQI = 1 - MAI \quad \text{رابطه (۲)}$$

این شاخص، بر خلاف MAI، در مورد حداکثر تغییرات مقدار ۰ را در نظر می گیرد و مقدار ۱ در شرایط مرجع (مربوط به حداکثر قابلیت، حداقل دستکاری مصنوعی و حداقل تغییرات کانال) است. بر اساس این شاخص، پنج کلاس از کیفیت مورفولوژیکی عبارتند از:

بسیار خوب یا زیاد: $0.85 \leq MQI \leq 1$

خوب $0.7 \leq MQI < 0.85$

متوسط $0.5 \leq MQI < 0.7$


ضعیف $0.3 \leq MQI < 0.5$

خیلی ضعیف یا بد $0 \leq MQI < 0.3$ (Rinaldi et al, 2012:29).

نتایج

همانطور که پیشتر ذکر شد منطقه مورد مطالعه به ۶ بازه تقسیم گردید شکل (۳) و پس از اجرای روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی نتایجی در شکل (۳) حاصل گردید که عبارتند از:

^۸- MAI

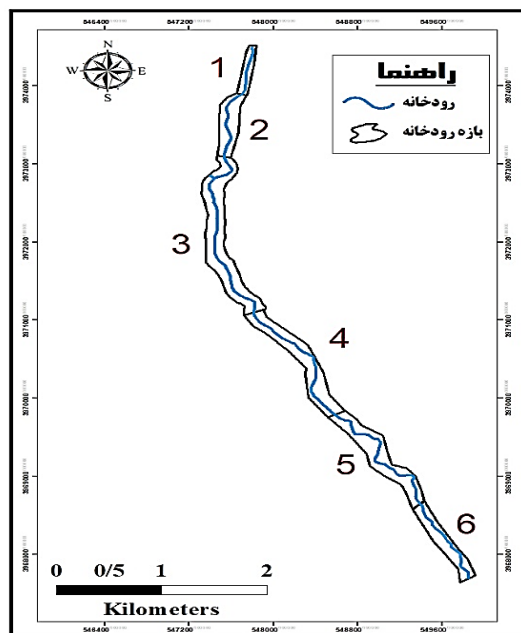

شکل (۳). بازه‌های رودخانه (نگارندگان، ۱۳۹۷)

بازه ۱

این بازه دارای الگوی مارپیچی منظمی می‌باشد. بستر این بازه نیز پوشیده از ریگ، قلوه‌سنگ‌های بزرگ است که در کناره رودخانه نیز مشاهده می‌شوند. در بعضی از قسمت‌های این بازه رودخانه با حاشیه رود در تماس می‌باشد. در این بازه قطع درختان به منظور بهره‌برداری‌های ورزشی و تفریحی بیشتر از بازه‌های دیگر مشاهده می‌شود شکل (۴). خصوصیات، امتیاز شاخص کیفیت مورفولوژیکی، و وضعیت مورفولوژیکی بازه‌ها در جدول (۲) ارائه شده است.



شکل (۴). تخریب پوشش گیاهی، وجود موانع طولی و جانبی و تغییر مسیر رودخانه در بازه ۱

قرار گرفتن درختان و گیاهان نیز در بعضی قسمت‌های این بازه ملاحظه می‌شود. مورفولوژی آن سکو و خیزآب است. ارتفاع این بازه در حدود ۱۸۰۰ متر می‌باشد. شیب آن برابر با ۵/۱ درصد می‌باشد. عرض این بازه بیشتر از بازه‌های دیگر و بین ۶/۸ تا ۱۰/۵ متر متغیر می‌باشد. در این بازه سازه‌های عرضی کمتری دیده می‌شود. در


اطراف رودخانه نیز انواع خاکریزها و ریزش‌ها مشاهده می‌شوند که در برخی از مناطق محافظ کنار رودخانه نیز تخریب شده است. با توجه به مجموع شرایط بررسی شده MQI آن برابر با ۰/۲۸ می‌باشد که در شرایط خیلی ضعیف قرار گرفته است. این بازه تغییرات زیادی را داشته و شاخص تعدیلی C آن دارای حداکثر امتیاز می‌باشد شکل (۴).

بازه ۲

بستر این بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ و شن و ریگ و عرض آن از ۰/۵ تا ۱۲/۵ متر متغیر می‌باشد. الگوی آن سینوسیته نامنظم است. در بسیاری از قسمت‌های کانال موانع چوبی مشاهده می‌شود. رسوب‌گذاری در بخش‌های محدب رود بیشتر مشاهده می‌شود. مورفولوژی آن از نوع خیزآب و در بعضی قسمت‌های بازه موانع حالت سنگ چین یافته‌اند که موجب محصور شدن آب شده است. در اطراف این بازه نیز تخریب پوشش به منظور ایجاد ساخت و سازهای مسکونی و ویلائی به چشم می‌خورد. MQI آن برابر با ۰/۴۸ می‌باشد و در وضعیت ضعیف قرار دارد. بدین ترتیب تغییرات در این بازه زیاد بوده است اشکال (۵ و ۶).



شکل (۵). الف. رسوب‌گذاری در کنار رود. ب. خیزآب‌ها ج. وجود موانع چوب در درون کانال در بازه ۲

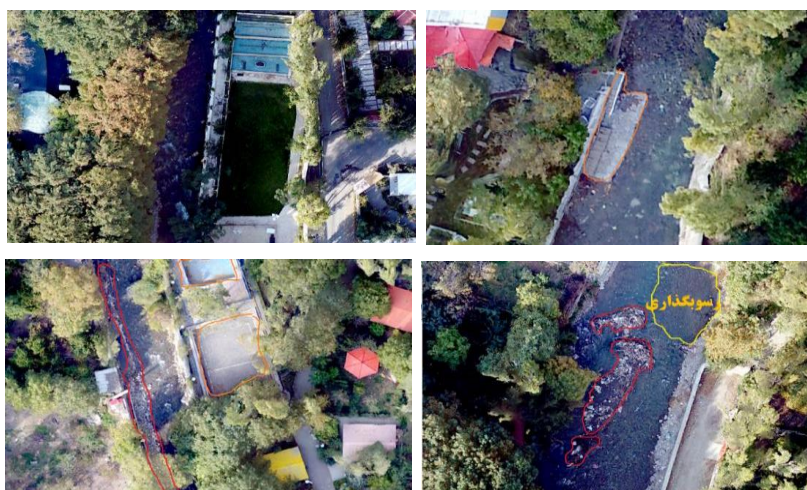

شکل (۶). تخریب پوشش گیاهی به منظور ایجاد استخر و زمین‌های ورزشی و سنگ‌چین در بستر رودخانه در بازه ۲

بازه ۳

بستر بازه نیز پوشیده از قلوه سنگ، ریگ و شن است. در دو طرف این بازه به دلیل ایجاد مناطق مسکونی پوشش گیاهی تخریب شده است. الگوی این بازه سینوسیته منظم و مورفولوژی آن خیزآب و تندآب می باشد. در بعضی مناطق با ایجاد سنگ چین در بستر رودخانه آبشارهای مصنوعی ایجاد شده است. موانع طولی و جانبی زیادی در درون کانال مشاهده می شود شکل (۷). در این بازه یک شاخه از رود نیز به آن اضافه می شود که در محل اتصال این دو شاخه موانع شنی طولی مشاهده می شود و سبب الگوی شریانی در قسمتی از این بازه شده است. همچنین چندین حرکت توده ای از نوع ریزش و لغزش در کناره رود مشاهده می شود شکل (۸). این بازه دارای بیشترین امتیاز از شاخص عملکردی ژئومورفولوژیکی دارا می باشد. میزان MQI آن برابر با ۰/۳۲ است. بدین ترتیب در شرایط ضعیف قرار دارد و تغییرات زیادی داشته است شکل (۹).



شکل (۷). وجود موانع طولی و جانبی در درون کانال در بازه ۳



شکل (۸). وقوع حرکات توده ای در کناره رود در بازه ۳ شکل (۹). سنگ چین و ایجاد تندآب های مصنوعی در بازه ۳

بازه ۴

در این بازه بستر پوشیده از شن و ماسه بوده و تعداد قلوه سنگ های بزرگ در این بازه کمتر به چشم می خورد. الگوی این بازه شریانی و مورفولوژی بستر نیز خیزآب می باشد شکل (۱۰). در درون کانال انواع موانع طولی و جانبی مشاهده می شود. در دو طرف این بازه نیز تخریب پوشش گیاهی به منظور ایجاد تفریگاه ها و مناطق ویلائی مشاهده می شود البته لازم به ذکر است که در انتهای این بازه به دلیل وجود دامنه های ناپایدار و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تعداد ساخت و سازهای انسانی کمتر می شود. در بعضی از قسمت های این

بازه بستر مصنوعی توسط انسان ساخته شده است که سبب ایجاد تندآب‌ها در بازه شده است شکل (۱۰). میزان MQI آن برابر با ۰/۱ و به عبارتی در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد و بیشترین تغییرات را داشته است. هر سه شاخص در این بازه حداکثر امتیاز را کسب کرده اند.



شکل (۱۰). ایجاد بستر مصنوعی و پیدایش تندآب و همچنین وجود موانع طولی متعدد در درون کانال در بازه ۴

بازه ۵

این بازه از نوع نسبتاً نامحدود و دارای الگوی متاندرهای خندقی می‌باشد. بستر در اینجا بیشتر سنگلاخی و شیب رودخانه افزایش یافته است. ساخت و ساز در اطراف رودخانه به دلیل وجود دامنه های پرشیب کاهش یافته و این بازه از نوع محدود می‌باشد. عرض آن از ۳ تا ۱۲ متر متغیر می‌باشد. در این بازه دامنه های ناپایدار از جمله زمین لغزش منطقه حاجی آباد در حاشیه رودخانه مشاهده می شود. به لحاظ مورفولوژی در این بازه تنوع بیشتری به چشم می‌خورد. مورفولوژی آن دارای سکو- چالاب- خیزآب، تندآب و کاسکاد است. انواع موانع جانبی و طولی در درون کانال مشاهده می شود. همین رخنمون های سنگی در درون کانال و کناره آن به طور متعدد دیده می شود.



شکل (۱۱). رسوب گذاری و فرسایش در بازه ۴

ارتفاع در این قسمت به ۱۷۰۰ متر می رسد. میزان پوشش گیاهی در این بازه به طور چشمگیری کاهش یافته است. در مناطقی که پوشش گیاهی وجود دارد ساخت و سازه های انسانی نیز در منطقه مشاهده می شود. همانطور که شکل (۱۱) نشان می دهد در بیشتر قسمت های این بازه دامنه های ناپایدار و پرشیب در حاشیه رودخانه قرار دارند. میزان MQI این بازه برابر با ۰/۲۱ می باشد. بدین ترتیب در شرایط خیلی ضعیف قرار دارد و میزان تغییرات در این بازه نیز خیلی زیاد است.



شکل (۱۲). وجود دامنه‌های ناپایدار در حاشیه رودخانه در بازه ۵

بازه ۶

این بازه نیز به مانند بازه ۵ دارای بستری سنگلاخی است و به لحاظ مورفولوژی دارای تنوع زیادی از جمله وجود سکو، خیز آب، چالاب و تنداب می‌باشد شکل (۱۲). در قسمت اولیه بازه شیب حاشیه رود از یکطرف بسیار زیاد و ناپایداری دامنه به وضوح دیده می‌شود. به همین دلیل ساخت و سازه‌های انسانی کمتر مشاهده می‌شود در حالی که در قسمت جنوبی بازه با کاهش ارتفاع، کاهش شیب و افزایش پوشش گیاهی نیز ساخت و سازه‌های انسانی و بهره برداری از آن نیز افزایش یافته است. الگوی این بازه سینوسی نامنظم می‌باشد. میزان MQI این بازه برابر با ۰/۲ و در وضعیت خیلی ضعیف قرار دارد. بدین ترتیب تغییرات در این بازه نیز بسیار زیاد بوده است شکل (۱۳).



شکل (۱۳). الف) سکوه‌های پله ای ب) چالاب، ج) رخنمون های سنگی، د) خیز آب. و) دو کانال شدن رودخانه به دلیل موانع طولی در بازه ۶

جدول (۲). خصوصیات و وضعیت بازه‌ها

بازه	الگو	ویژگی‌ها	امتیاز MQI	وضعیت مورفولوژیکی
۱	مارپیچی منظمی	محدود، عرض بین ۶/۸ تا ۱۰/۵ متر، قطع درختان در اطراف رودخانه به منظور بهره برداری انسانی، مورفولوژی آن سکو و خیزآب، نیز انواع خاکریزها و ریزش‌ها	۰/۲۸	خیلی ضعیف
۲	سینوسیته نامنظم	نیمه محدود، مورفولوژی خیزآب، وجود ساخت و سازهای متعدد در حاشیه رودخانه، وجود موانع چوبی در داخل بستر رودخانه	۰/۴۸	ضعیف
۳	سینوسیته منظم	نیمه محدود، وجود موانع متعدد طولی و جانبی، وجود انواع ریزش و لغزش در کناره رودخانه، قطع درختان در حاشیه رودخانه، دستکاری در بستر رودخانه و ایجاد آبشارهای مصنوعی. وجود موانع چوبی متعدد در بستر رودخانه، مورفولوژی خیزآب و تندآب	۰/۳۲	ضعیف
۴	شریانی	نیمه محدود، مورفولوژی خیزآب و تندآب، وجود انواع موانع طولی و جانبی، برداشت شن و ماسه، ایجاد بستر مصنوعی، قطع درختان، وجود دامنه‌های ناپایدار.	۰/۱	خیلی ضعیف
۵	مئاندرهای خندقی	نامحدود، افزایش شیب رودخانه و کاهش ساخت و ساز در اطراف رودخانه، تنوع مورفولوژی رودخانه، وجود دامنه‌های ناپایدار در اطراف رودخانه. کاهش چشمگیر پوشش گیاهی	۰/۲۱	خیلی ضعیف
۶	سینوسی نامنظم	نامحدود، تنوع زیاد مورفولوژی رودخانه، شیب زیاد رودخانه و حاشیه رودخانه، وجود موانع طولی و جانبی در بستر رودخانه	۰/۲۵	خیلی ضعیف

(مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۷)

نتیجه‌گیری

منطقه مورد مطالعه به دلیل برخورداری از موقعیت کوهستانی، اقلیم مناسب، وجود رودخانه، نزدیکی به شهر تهران به عنوان یک منطقه تفریحی و توریستی شناخته شده و همین امر سبب ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز بسیاری در اطراف رودخانه، دستکاری بستر رودخانه، آلودگی رودخانه، برداشت شن و ماسه و ... در این منطقه شده است. تغییراتی که در بستر رودخانه جاجرود بخاطر این برداشت‌های غیر قانونی صورت گرفته در زمان بارندگی به حواشی این رودخانه آسیب‌هایی جدی وارد کرده است. در بازه‌های شمالی منطقه به دلیل شیب کمتر دامنه‌ها و فاصله بستر رودخانه با دامنه اصلی کوه فعالیت‌ها و ساخت و سازهای انسانی در منطقه بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که قسمت‌های جنوبی منطقه به دلیل شیب تند دامنه‌ها، و وجود حرکات دامنه‌ای متعدد ساخت و سازهای انسانی هم کمتر شده است. تمامی این عوامل باعث گردید که تمام بازه‌های مورد مطالعه به لحاظ شاخص MQI در وضعیت ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند.

ارزیابی شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه اکنون به عنوان یک گام اساسی در ارزیابی شرایط اکولوژیکی رودخانه در نظر گرفته شده است. این نوع ارزیابی نیازمند شناخت فرآیند و ارائه یک ارزیابی کلی از شرایط رودخانه است. روش شاخص کیفیت مورفولوژیکی روش مناسبی برای بررسی شرایط بستر رودخانه‌ها می‌باشد. مقیاس فضایی کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی، بستر رودخانه است و شرایط کل‌گرای رودخانه (مثلاً مجرای فعال و سیلاب‌دشت‌های مجاور/ پادگانه‌های جدید) در ارزیابی در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، در رویکرد سلسله‌مراتبی اتخاذ شده این روش، عناصر در مقیاس حوضه آبریز (به عنوان مثال شار رسوب) و

مقیاس محل (به عنوان مثال شرایط زیرلایه) نیز در نظر گرفته شده است. از مهمترین مسائل در به کارگیری این روش سطح تخصص محقق می‌باشد. زیرا برخورداری از دانش تخصصی از مفاهیم ژئومورفیک رودخانه‌ای برای کاربرد شاخص کیفیت مورفولوژیکی لازم و ضروری است.

در آخر باید ذکر کرد با توجه به اینکه بررسی مسیر رودخانه‌ها یکی از مهم ترین مسائل هیدرومورفولوژی است، یافته‌های حاصل از این تحقیق می‌تواند در رابطه با نحوه دخل و تصرف در محیط‌های رودخانه‌ای، اقدامات ناشی از اجرای طرح‌های اصلاح مسیر، تثبیت کناره‌ها، اقدامات مهندسی بستر رودخانه‌ها و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و مدیریت بهینه رودخانه مفید واقع شود.

منابع

اسماعیلی، رضا، ولی خانی، ساره، (۱۳۹۳)، ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرومورفولوژیکی رودخانه ی لاریج با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی، پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی، ۲ (۴): ۳۷-۵۳.

لایقی، صدیقه، کرم، امیر، (۱۳۹۳)، طبقه‌بندی هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه جاجرود با مدل روزگن، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، ۳ (۳): ۱۴۳-۱۳۰.

مقصودی، مهران، زمان زاده، سید محمد، یمانی، مجتبی، حاجی زاده، عبدالحسین، (۱۳۹۶)، ارزیابی تغییرات الگوی پیچان رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی منطقه موردی: رودخانه مارون (از سرچشمه تا ورودی آن به رودخانه جراحی)، فصل نامه جغرافیای طبیعی، ۱۰ (۳۵): ۱-۲۸.

یزدان پناه اسرمی، مهدی، (۱۳۹۱)، آشکار سازی تغییرات هندسی رودخانه قمرود از سد کوچری تا سد پانزده خرداد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر ابراهیم مقیمی.

یمانی، مجتبی، مقصودی، مهران، محمد خان، شیرین، مرادی، انوار، (۱۳۹۴)، طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش روزگن و کارایی آن (حفاصل روستای کچی گرد تا حسن خان)، پژوهش های دانش زمین، ۶ (۳۲): ۱-۱۸.

Antonelli, C., Provansal, M., Vella, C., (2004), **Recent Morphological Channel Changes in a Deltaic Environment the Case of the Rhone River, France**, Journal Geomorphology, Vol. (57): 385-402.

Belletti, Barbara, Rinaldi, Massimo, Bussetini, Martina, Comiti, Francesco, M. Gurnell, Angela, Mao, Luca, Nardi, Laura, Vezza, Paolo. 2017, **Characterising physical habitats and fluvial hydromorphology: A new system for the survey and classification of river geomorphic units**, Journal Geomorphology, Vol (283): 143-157

Campana, Daniela, Marchese, Enrico, I, Joshua. Theule, Comiti, Francesco, (2014), **Channel degradation and restoration of an Alpine river and related morphological changes**, Journal Geomorphology, (221): 230-241.

Chandesris, A., Mengin, N., Malavoi, J.R., Souchon, Y., Pella, H., Wasson, J.G., (2008). **Systeme Relationelle d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau. Principes et methods**, Cemagref, Lyon. 3(1):55-72.

Choné, G., Biron, P.M., 2016. **Assessing the relationship between river mobility and habitat**. River Res. Appl. 32, 528-539

Gregory, K.J. (2006), **the human role in changing river channels**, Journal of Geomorphology, (79):172-191.

- Golfieria, Bruno, Suriana, Nicola, Hardersen, Sönke, (2018), **towards a more comprehensive assessment of river corridor conditions: A comparison between the Morphological Quality Index and three biotic indices**, journal Ecological Indicators, (84): 525–534.
- Gurnell, A.M, Rinaldi, M. Buijse, A.D, Brierley, G, Piegay, H. 2016, **Hydromorphological frameworks: emerging trajectories**. Aquat. Sci. (78): 135- 138.
- Gurnell, A.M., Rinaldi, M., Belletti, B., Bizzi, S., Blamauer, B., Braca, G., Buijse, A.D., Bussettini, M., Camenen, B., Comiti, F., Demarchi, L., García De Jalón, D., González Del Tánago, M., Grabowski, R., Gunn, I., Habersack, H., Hendriks, D., Henshaw, A., Klösch, M., Lastoria, B., Latapie, A., Marcinkowski, P., Martínez Fernández, V., Mosselman, E., Mountford, J.O., Nardi, L., Okruszko, T., O'Hare, M.T., Palma, M., Percopo, C., Surian, N., van de Bund, W., Weissteiner, C., Ziliani, L., 2016. **A multiscale hierarchical framework for developing understanding of river behaviour to support river management**. Aquat. Sci. 78 (1):1–16.
- Ollero Ojeda, A., Ballarin Ferrer, D., Diaz Bea, E., Mora Mur, D., Sanchez Fabre, M., Acin Naverac, V., Echeverria Arnedo, M.T., Granado Garcia, D., Gonzales, Ibizate, de Matauco, A., Sanchez Gil, L., Sanchez Gil, N., 2007. **UN indice hydrogeomorphologico (IHG) para la evaluacion Del estado ecologico de sistemas fluviales**. Geographicalia, 52(3): 113–14
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M., (2013). **A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI)** Geomorphology 180–181, 96–108.
- Rinaldi, M. Belletti, B, Bussettini, M, Comiti, F. Golfieri, B., Lastoria, B. Marchese, E. Nardi, L, Surian, N. (2017), **New tools for the hydromorphological assessment and monitoring of European streams**, Journal of Environmental Management, 202(1), 363- 378.
- Rigon, E. Moretto, J. Delai, F. Picco, L. Ravazzolo, D. Rainato, R. Lenzi, M.A. (2013), **Application of the new Morphological Quality Index in the Cordevole river (BL, Italy)**, Journal of Agricultural Engineering 2013; volume XLIV(s2): (9): 46- 51.
- Tockner, K, Pusch, M, Borchardt, D, Lorange, M.S, (2010), **multiple stressors in coupled river-floodplain ecosystems**. Freshw.Biol. (55): 135-151.
- Thorne, C.R. (1999). **Stream reconnaissance handbook: Geomorphological investigation and analysis of river channels**, John Wiley sons, Chichester.
- Wang, J., Ishidaira, H., (2012), **Effects of Climate Change and Human Activities on in Flowing to the Hoban Reservoir in the Red River Basin**, the 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modeling, China.